
K50RPFF100GXDQ

Material de la cubierta

Pick-to-Light – Sensor de equipamiento Sensores de modo difuso con supresión fija de fondo




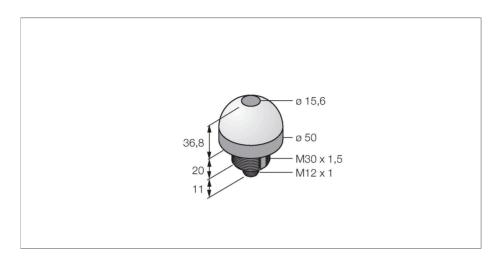


Tipo	K50RPFF100GXDQ	
N.º de ID	3076221	
Datos de señal y visualización		
Finalidad de uso	Pick-to-Light	
Función	Sensores de modo difuso con supresión fija de fondo	
Alcance máx.	100 mm	
Tipo de luz	IR	
Cantidad de haces	1	
Función de conmutación	Momentáneo	
Características de color 1	Verde, Permanentemente encendido	
Propiedades espec.	Compatible con el módulo de E/S Lavable	
Datos eléctricos		
Voltaje de funcionamiento U _B	1230 VCC	
Corriente de funcionamiento nominal CC I.	≤ 150 mA	
Consumo máximo de corriente por color	75 mA	
Salida eléctrica	Contacto NC, PNP	
Tipo de entrada	PNP	
Tiempo de respuesta típica	< 3 ms	
Datos mecánicos		
Diseño	Hemisferio, K50	
Medidas	Ø 50 x 67.8 mm	

- Protection class IP67
- ■M12 × 1 male connector, 4-pin
- Fixed background suppression at 100 mm
- Lámpara de trabajo: verde
- Indicación de operación errónea: -
- Lámpara de accionamiento: -
- ■tensión de servicio 12...30 VCC
- ■función de conmutación PNP
- ■contacto de apertura

Esquema de conexiones





Principio de Funcionamiento

El sensor de recogida y colocación K50 es apto para aplicaciones de montaje y equipamiento. La cúpula completa refleja la luz de trabajo verde u otras luces de señal a la perfección (según la versión). La salida del transistor puede conectarse fácilmente a un control de sistema programado para

Plástico, PC, Negro




Window material	Policarbonato, difusa	
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1, PVC	
N° de conductores	4	
Temperatura ambiente	-40+50 °C	
Humedad relativa del aire	090 %	
Grado de protección	IP67 IP69	
Pruebas/aprobaciones		
MTTF	146 Años según SN 29500 (ed. 99) 40 °C	
Aprobaciones	CE, cULus listed	

una secuencia especial de tareas. La luz de trabajo del sensor se encuentra en el depósito, o junto a este, en el puesto de trabajo del operario, e indica lo siguiente: 1. Los depósitos con los componentes necesarios para una determinada fase de trabajo. 2. El orden en el que se deben colocar los componentes. Cuando el operario quita una pieza del depósito, el K50 registra una mano en el depósito y envía una señal a la unidad de control. El sistema verifica si se ha tomado el componente correcto y, según la configuración y la secuencia de montaje, apaga la luz de trabajo correspondiente y enciende la siguiente. El control de las secuencias de trabajo aumenta la eficacia, mejora el control de calidad y reduce los costos de reparación y pruebas. Por lo tanto, el término luz de trabajo se refiere al indicador visual del depósito del cual se debe extraer una pieza a continuación. La activación confirma la eliminación mediante un color diferente. La indicación de selección errónea se enciende si se manipuló un depósito cuando la luz de trabajo no se había ajustado.

SMB30A 3032723

Ángulo de montaje, en ángulo recto, acero inoxidable, para sensores con rosca de 30 mm



SMB30SC 3052521

Soporte de montaje, PBT negro, para sensores con rosca de 30mm, orientable




SMB30FA 3074005



Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID
	RKC4.4T-2/TEL	6625013



Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus



PVC, negro; aprobación cULus

Dibujo acotado

Tipo

WKC4.4T-2/TEL

6625025

Cable de conexión, conector hembra
M12, acodado, de 4 polos, longitud del
cable: 2 m; material de revestimiento:

